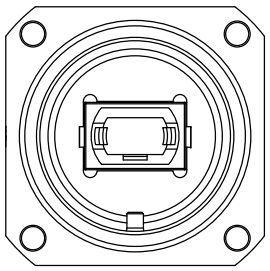
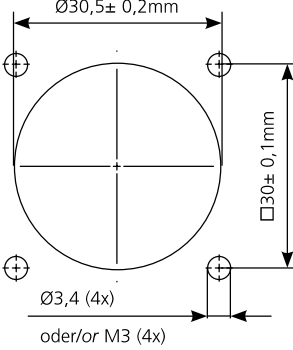
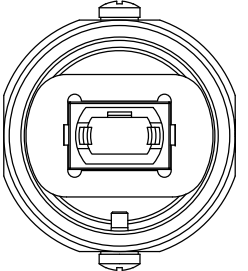
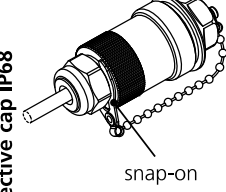
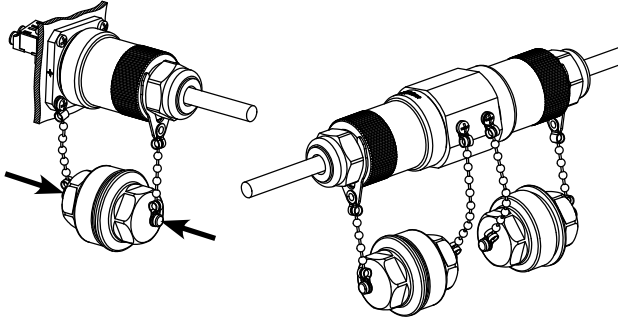
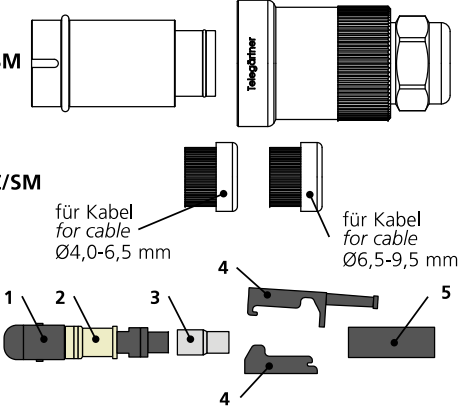
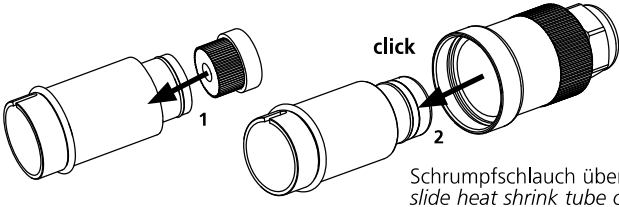
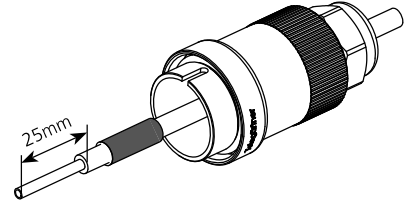
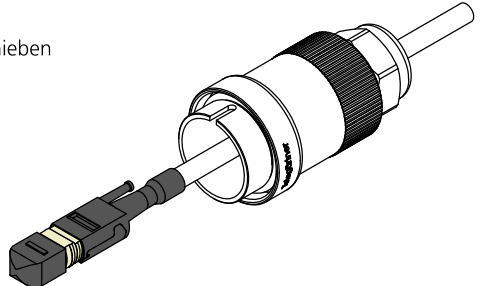
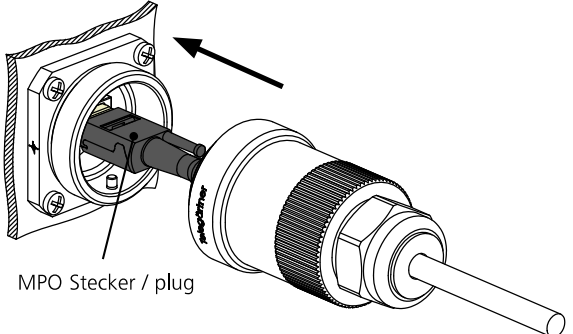
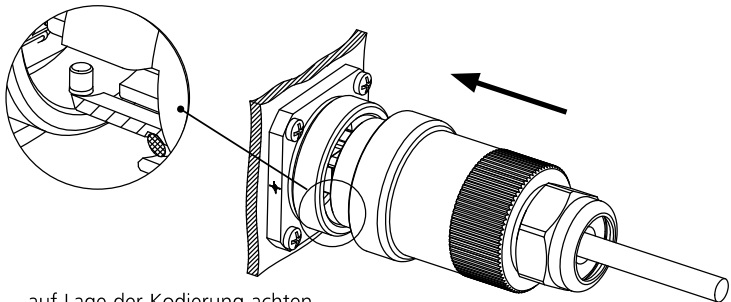
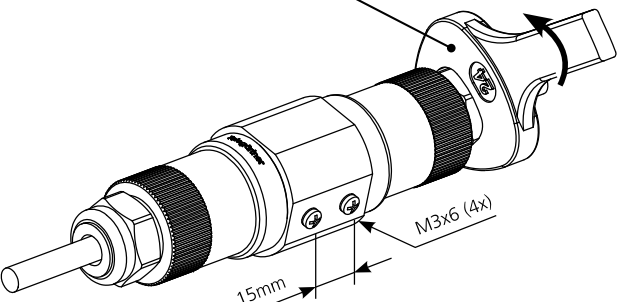


TOC MPO bulkhead set IP68, TOC MPO coupler IP68 und/and TOC MPO plug set IP68

Montagehinweis / Mounting information

1 Lieferumfang / Scope of delivery TOC bulkhead set IP68 MPO Adaptor  J68071A0006 Montageausschnitt Mounting cutout  Ø30,5 ± 0,2 mm Ø3,4 (4x) oder/or M3 (4x) 130 ± 0,1 mm	2 Lieferumfang / Scope of delivery TOC coupler IP68 MPO Adaptor  J68071A0007	3 Optional TOC bulkhead protective cap IP68  H60030A0000 TOC plug protective cap IP68  snap-on H60030A0001	Schutzkappen verschließen / close protective caps 
4 Lieferumfang / Scope of delivery TOC plug set IP68 MPO male MM J68070A0004 TOC plug set IP68 MPO male APC/SM J68070A0005 TOC plug set IP68 MPO female MM J68070A0006 TOC plug set IP68 MPO female APC/SM J68070A0007 MTP/MPO plug set 1 protective cap 2 MTP/MPO plug 3 MPO crimp band 4 MPO push-pull housing extension 5 heat shrink tube  für Kabel for cable Ø4,0-6,5 mm für Kabel for cable Ø6,5-9,5 mm	5 Teile des Steckerkörpers zusammenfügen / press plug housing parts together (1+2)  click Schrumpfschlauch über das Kabel schieben slide heat shrink tube over cable  25mm MPO Stecker an Kabel angeschlossen MPO plug connected to cable 		
6 MPO Stecker in MPO Kupplung des Flanschkörpers einrasten  MPO Stecker / plug press MPO plug into the MPO Adaptor of bulkhead until snap-in	7 Steckerkörper über den MPO Stecker auf den Flanschkörper schieben slide plug housing over MPO plug onto bulkhead  auf Lage der Kodierung achten pay attention to the position of the coding	8 Steckerkörper mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag auf die Kupplung festdrehen / tighten plug body with spanner 24AF until stop  M3x6 (4x) 15mm	